



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России по Донецкой
Народной Республике) управление надзорной
деятельности и профилактической работы отделение
надзорной деятельности и профилактической работы
Ильичевского района г. Мариуполя

пр-т. Карпова, 166, г. Мариуполь, 287535
E-mail: gpr_mar_ilych@80.mchs.gov.ru

Заведующей ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД № 100 «ЛУЧИК»
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАРИУПОЛЬ»

И.А. Уколовой

ДНР, г.о. Мариуполь, г. Мариуполь,
Ильичевский р-н, ул. Козлова, 116

19.08.2024 № 427
На № 20.08.24 от 24

О направлении информации

В ходе проведения профилактического визита от 22.07.2024 № 25 в отношении объекта защиты ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 100 «ЛУЧИК» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАРИУПОЛЬ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, расположенного по адресу: ДНР, г.о. Мариуполь, г. Мариуполь, Ильичевский р-н, ул. Козлова, 116, были выявлены следующие нарушения требований ППР РФ и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности, а именно:

- 1) На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 54 ППР в РФ);
- 2) Сигнал о срабатывании системы СПС не выведен в ближайшую пожарную часть (п. 7.3.14 СП 251.1325800.2016; п. 4.1, табл. 1, п. 11 СП 486.1311500.2020);
- 3) Ширина активной створки двери, расположенной на эвакуационном выходе и групповой ячейки №№ 3, 4 составляет 71 см (п. 4.2.19, п. 4.2.24 СП 1.13130.2020)
- 4) Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения (п. 37 ППР в РФ);
- 5) Система пожарной сигнализации, а также система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре находятся на стадии пуско-наладочных работ (п. 7.3.16 СП 251.1325800.2016);
- 6) Высота порога дверного проема из помещения прачечной в сторону коридора составляет 8 см (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020);
- 7) На пути эвакуации из групповой ячейки в сторону коридора, присутствует уменьшение ширины горизонтального прохода у входа в пищеблок


(установлен металлический стол. Ширина прохода составляет 68 см) (п. 2 ч. 2 ст. 53 № 123-ФЗ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020);

8) Планы эвакуации, вывешенные на видных местах, выполнены не согласно межгосударственному стандарту (ГОСТ 34428-2018).

Также Вам необходимо предоставить в отделение НД и ПР Ильичевского р-на г. Мариуполя ОНД и ПР г.о. Мариуполь УНД и ПР ГУ МЧС России по ДНР гарантийные письма с утвержденным планом устранения выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения.

По мере устранения вышеуказанных нарушений Вам необходимо информировать отделение НД и ПР Ильичевского р-на г. Мариуполя ОНД и ПР г.о. Мариуполь УНД и ПР ГУ МЧС России по ДНР с предоставлением подтверждающих документов (копии договоров, актов приемки, фото и прочее).

Начальник отделения НД и ПР
Ильичевского района г. Мариуполя
ОНД и ПР городского округа Мариуполь
управления НД и ПР ГУ МЧС России по
Донецкой Народной Республике
капитан внутренней службы

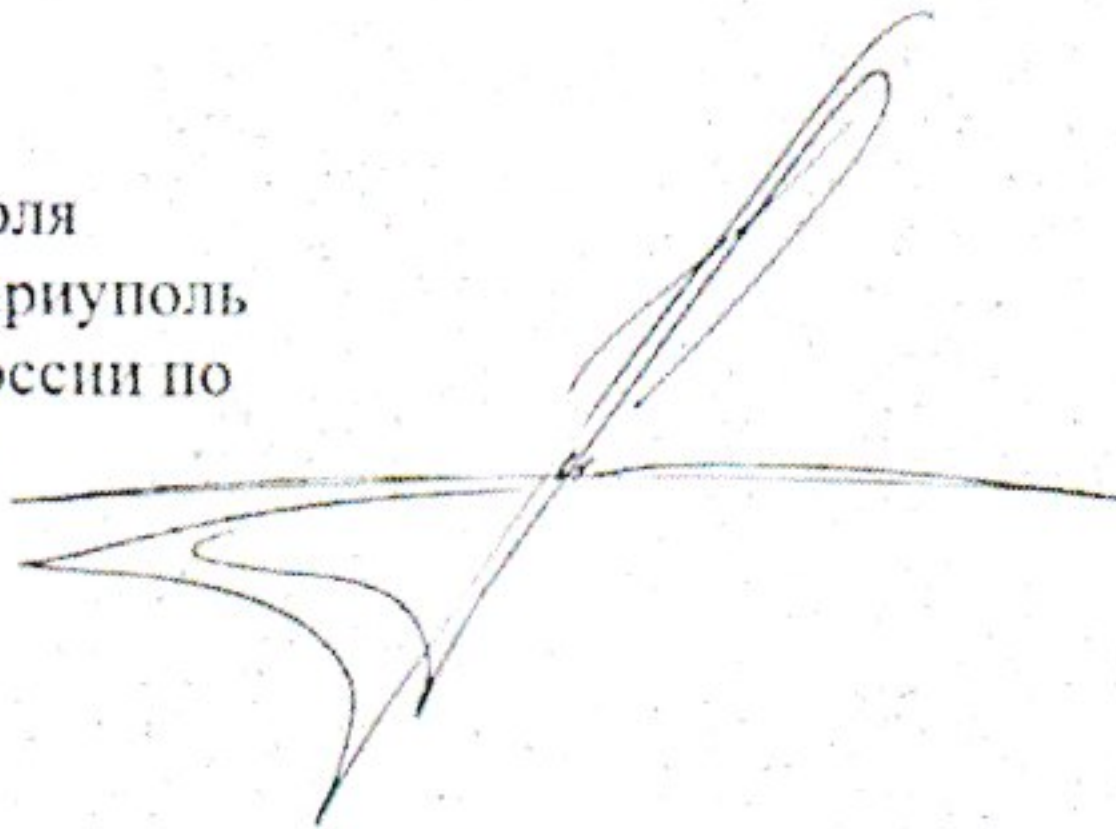

И.В.Попов

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
ДНР, г. Мариуполь, ул. Козлова, 116, ГКДОУ «Детский сад № 100 «Лучик» комбинированного вида г.о. Мариуполь»		
1.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 ППР в РФ;
2.	Сигнал о срабатывании системы СПС не выведен в ближайшую пожарную часть.	п. 7.3.14 СП 251.1325800.2016; п. 4.1, табл. 1, п. 11 СП 486.1311500.2020.
3.	Ширина активной створки двери, расположенной на эвакуационном выходе и групповой ячейки №№ 3, 4 составляет 71 см.	п. 4.2.19, п. 4.2.24 СП 1.13130.2020;
4.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения.	п. 37 ППР в РФ;
5.	Система пожарной сигнализации, а также система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре находятся на стадии пуско-наладочных работ.	п. 7.3.16 СП 251.1325800.2016;
6.	Высота порога дверного проема из помещения прачечной в сторону коридора составляет 8 см.	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020;
7.	На пути эвакуации из групповой ячейки в сторону коридора, присутствует уменьшение ширины горизонтального прохода у входа в пищеблок (установлен металлический стол. Ширина прохода составляет 68 см).	п. 2 ч. 2 ст. 53 № 123-ФЗ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020;

8.	Планы эвакуации, вывешенные на видных местах, выполнены не согласно межгосударственному стандарту.	ГОСТ 34428-2018.
----	--	------------------